

Werkstatt-Info

Turboladerschaden: Neuer Turbolader nach kurzer Betriebszeit wieder defekt!



Neuer Turbolader mit Fehlermeldung



Starke Ablagerungen durch Wasser im Abgas

Feuchtigkeit im Abgas verursacht starke Ablagerungen im Turbolader.

Feuchtigkeit im Abgas, verursacht durch eine defekte Zylinderkopfdichtung am Motor, produziert so starke Ablagerungen an der Ladedruckregelung des Turboladers, dass diese vollständig verkocht und blockiert. Wird die Ursache bei der Turboladerreparatur durch die Werkstatt nicht erkannt, folgt in kurzer Zeit ein Schaden am neuen Turbolader.

Nach Ausbau des Verstellringes zeigt sich die Ursache der Fehlermeldung.

Kühlwasser im Abgas verursachte so starke Ablagerungen, dass der gesamte Verstellring der Ladedruckregelung verkockte und blockiert.

Folge: Notlaufprogramm und reduzierte Motorleistung.

Turbo-Mot GmbH

Leinenweg 13 · 33415 Verl

T +49 5246 83899-0

F +49 5246 83899-99

E info@turbo-mot.de

Ihr persönlicher Werkstattpartner!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten direkt zur Verfügung - rufen Sie uns einfach an: 05246 83899-0. Auf unserer Website finden Sie weitere Werkstattinfos:

www.turbo-mot.de

